

Sites inatteignables avec firmware 3202_26014A de la LB Sagem.


Suite à la dernière mise à jour du firmware de la LB Sagem 3202_26014A, certaines URL tels que <http://www.rfi.fr> ou <http://www.ebuyclub.com> ne sont plus atteignables avec X.4 et X.5

Pour résoudre ce problème, réduire la taille du MTU normalement fixé à 1500 dans les préférences réseaux.

La fixer à 1468 permet d'atteindre tous les sites.

Ouvrir menu Pomme/Préférences système/Réseau.

Avec connexion Ethernet:

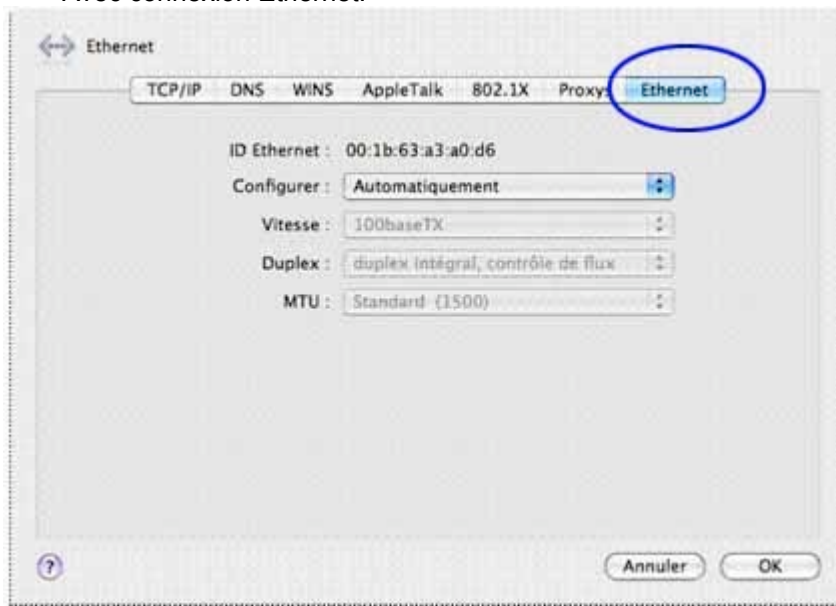


Afficher Ethernet intégré puis aller sur l'onglet "Ethernet" (Avancé avec X.5).



Modifier le MTU manuellement. Choisir 1468.

Client en WIFI

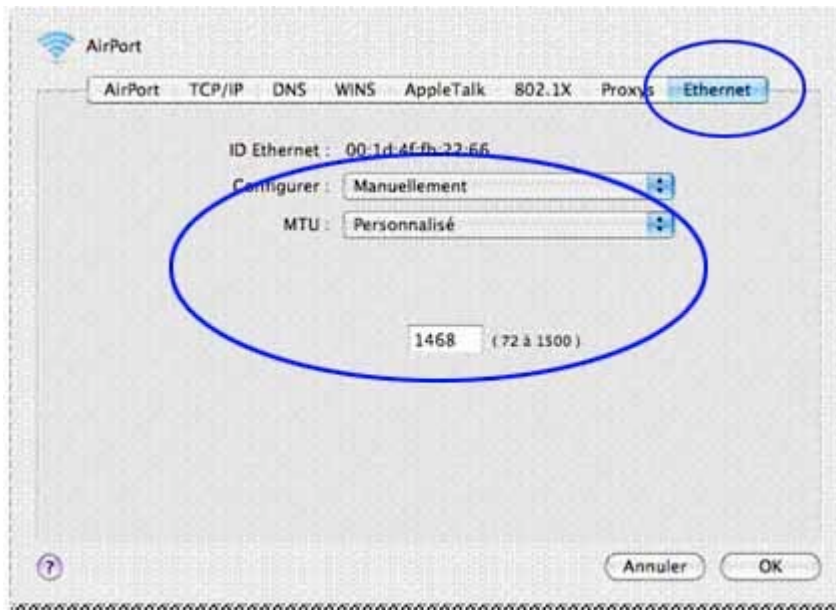

L'onglet Ethernet en mode wifi n'apparaît que si le client est en X.5.3
Proposer une mise à jour de Léopard pour atteindre X.5.3
La procédure est identique à la connexion Ethernet. On sélectionne l'onglet Ethernet dans "Avancé" puis on passe de configurer « automatique » à "Manuellement", puis on fixe le MTU à 1468.

Une fois la valeur du paramètre MTU modifiée, appliquer la modification.
Eventuellement relancer la machine.

Vérifier que le paramètre a bien conservé la valeur de 1468 et essayer la connexion.